




Small Office Laminator

Calibre™ (A3)

Calibre™ (A4)

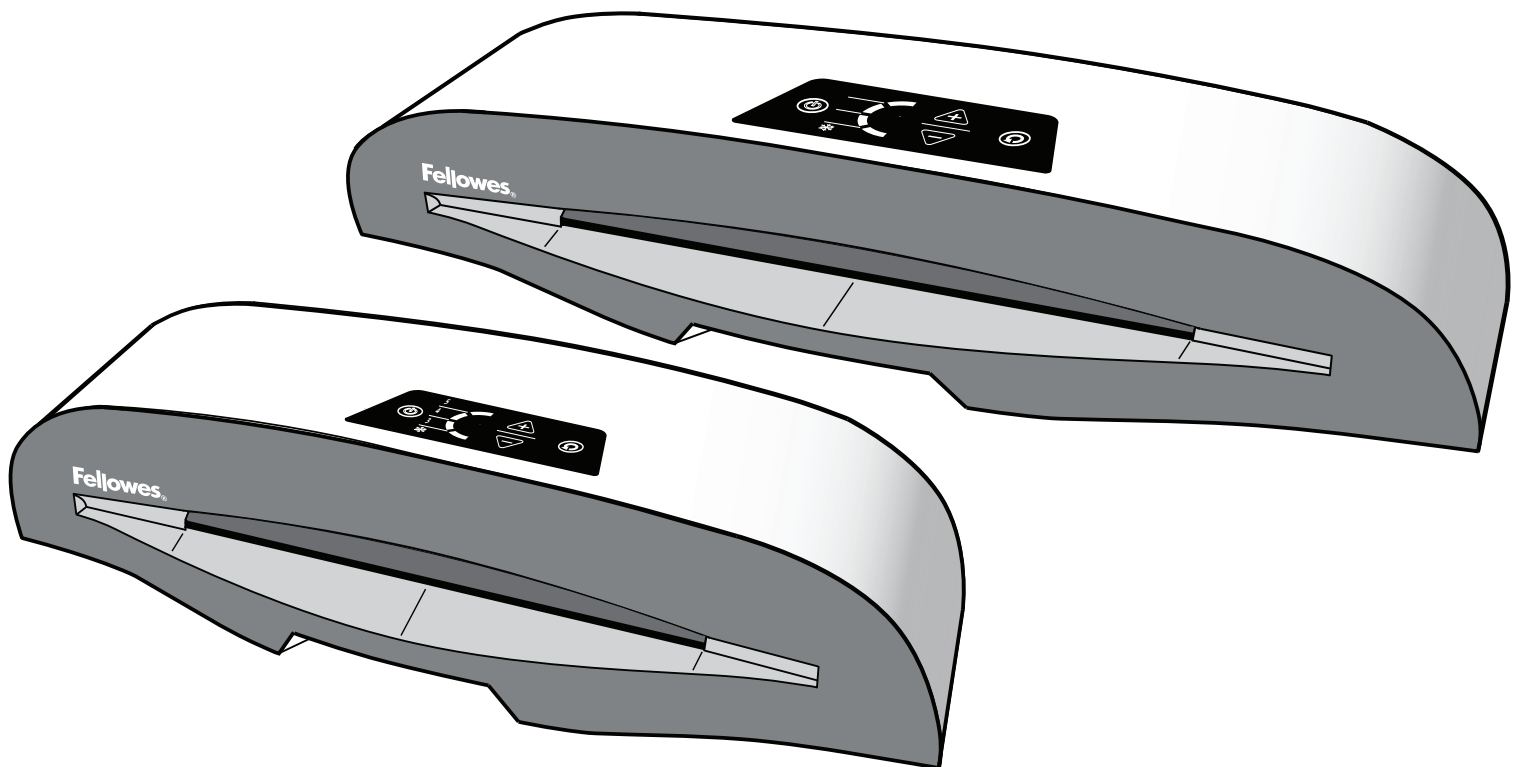

Před použitím si přečtěte tyto pokyny.

OVLÁDACÍ PRVKY LAMINÁTORU

A	Spínač zap/vyp	F	Otvor pro vkládání laminovacích fólií/dokumentů
B	Tlačítko Pohotovostní režim	G	Opěrná přihrádka pro vkládání
C	Tlačítka pro výběr typu laminovací fólie ( , 75,100, 125 mikronů)	H	Výstup laminovacích fólií/dokumentů
D	Tlačítko Zpět 	I	Ventilační otvory chladicího systému
E	Rukojeť pro přenášení	J	Výstupní podavač

VLASTNOSTI

Výkon	A3 / A4	Automatické obrácení/Zpět	Ano/ Ano
Formát	A3 = 318 mm A4 = 240 mm	Technologie Clear Path/Ochrana proti zablokování dokumentů	Ano
Vstupní šířka	75 mikronů na stranu 125 mikronů na stranu	Studená laminace	Ano
Min. tloušťka fólie	1 minuta	Technická data	
Max. tloušťka fólie	60-90 minut	Napětí / frekvence / proud (A)	A3 = 220 – 240 V ≈, 50/60 Hz, 3,4 A A4 = 220 – 240 V ≈, 50/60 Hz, 3,4 A
Zahřátí do pracovního režimu (minuty)	Max 48 cm/min	Výkon	A3 = 720 W A4 = 720 W
Doba vychladnutí		Rozměry (VxŠxH)	A3 = 109,22 x 569 x 155 mm A4 = 109 x 449,58 x 145 mm
Rychlost laminování (+/- 5 %)	2	Čistá hmotnost	A3 = 2,1 kg A4 = 1,8 kg
Počet válců	Světelná a zvuková	Maximální tloušťka dokumentu (kapacita)	0,021" / 0,55 mm
Indikace připravenosti			

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

- Zapojte zařízení do snadno přístupné zásuvky.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, zabraňte políť přístroje, napájecí šňůry nebo zásuvky vodou - předejete tak riziku zasažení elektrickým proudem.

Zajistěte, aby byl stroj umístěn na stabilním povrchu.

Před provedením finální laminace proveďte zkušební laminaci zbytkových listů a nastavení přístroje.

Před laminováním odstraňte svorky a jiné kovové předměty.

Uchovávejte stroj mimo zdroje tepla a vody.

Vypínejte stroj po každém použití.

Pokud stroj nepoužíváte po delší dobu, **odpojte** jej ze sítě.

Používejte pouze fólie určené pro příslušná nastavení.

Při použití dbejte na to, aby se k zařízení nepřibližovala domácí zvířata.

Pro studené laminování používejte pouze samolepicí fólie.

Napájecí kabel **by se neměl dostat to styku** s horkým povrchem.

Napájecí kabel **nesmí viset** ze skříněk nebo polic.

Stroj **nepoužívejte**, pokud je napájecí kabel poškozen.

Stroj **neotevírejte ani jinak neopravujte**.

Stroj **nezatěžujte** nad uvedenou úroveň.

Stroj **nesmějí** obsluhovat děti bez dohledu dospělých.

Nepokoušejte se laminovat ostré nebo kovové předměty (např. svorky, sponky na papír).

Nepokoušejte se laminovat dokumenty citlivé na teplo (např. vstupenky, ultrazvukové snímky apod.) při nastavení pro teplou laminaci.


Neprovádějte laminaci samolepicích fólií při nastavení pro teplou laminaci.

Nelaminujte prázdné fólie.

VLASTNOSTI A TIPY

• **Systém sledování fólie**

Tato funkce detekuje chybné zavedení fólie a upozorňuje uživatele, pokud k tomu dojde, nebo pokud dokument neprojde přístrojem za normální čas. V takovém případě je posuv dokumentu automaticky obrácen, dokud není zablokování uvolněno.



Funkce reverzace

K vyjmutí nebo srovnání fólie v průběhu laminování stiskněte a přidržte tlačítko reverzace, dokud není fólie vyhozena z vkládacího otvoru.



Funkce rychlého přepínání (Hot Swap)

Tato funkce umožňuje uživateli rychle přepínat mezi nastavením na silnou a tenkou fólii bez jakéhokoliv zdržení.

- Pro dosažení nejlepších výsledků používejte fólie značky Fellowes® pro tepelnou laminaci: Enhance 80, Impress 100, Capture 125.

- Pro samolepicí fólie (studená laminace) používejte pouze nastavení pro studenou laminaci.
- S přístrojem není třeba používat nosič fólií. Jeho mechanismus pracuje bez využití nosiče.
- Předměty k laminování vkládejte vždy do fólie přiměřené velikosti.
- Před laminováním vždy proveďte zkušební laminování s fólií stejné velikosti a tloušťky.
- Připravte laminovací fólii a laminovaný dokument. Dokument vložte do středu fólie tak, aby se dotýkal zataveného zaváděcího okraje. Přesvědčte se, zda laminovací fólie není pro laminovaný dokument příliš velká.
- Podle potřeby po skončení laminování a ochlazení fólie odřízněte přebytečný materiál na okrajích.
- Pracujete-li s laminovacími fóliemi o různé tloušťce (s rozdílným nastavením teploty), doporučujeme začít nejdříve s nejtenčími fóliemi.

NASTAVENÍ LAMINÁTORU

1. Zajistěte, aby stroj byl umístěn na stabilním povrchu.
2. Zkontrolujte, zda je za zařízením dostatečný volný prostor (min. 50 cm) zajišťující hladký výstup laminovaných dokumentů.
3. Připojte stroj do snadno přístupné elektrické zásuvky.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků s laminováním připojte výstupní podavač.

POSTUP PŘI LAMINOVÁNÍ

5. Tlačítko napájení přepněte do polohy zapnuto (je na zadní straně přístroje). Tlačítka na ovládacím panelu jedenkrát bliknou jako součást kontrolního světelného procesu. Po tomto procesu začne blikat světelná indikace 75 mikronů.
6. Přístroj se automaticky přepne na nastavení 75 mikronů, což trvá cca 60 sekund. Když bude přístroj připraven k laminování při nastavené hodnotě 75 mikronů, blikající LED kontrolka 75 mikronů bude svítit červeně.
7. Chcete-li změnit nastavení fólie, stiskněte tlačítko + a – pro pohyb v ovládacím panelu nahoru a dolů. Nastavení měřítka bude modré pro studené a červené pro horké tvrzení.
8. Vložte dokument do otevřené laminovací fólie. Zajistěte, aby byl dokument vystředěn k uzavřené hraně. Použijte vhodnou velikost fólie pro dokument.
9. Ujistěte se, že fólie vchází do přístroje nejprve uzavřenou hranou. Dbejte na to, aby byla laminovací fólie v otvoru pro dokumenty narovnaná a vycentrovaná, nikoli nakřivo. Řiďte se značkami na vstupním otvoru.
10. Tento přístroj je vybaven pokročilým systémem zavádění laminovací fólie, který detekuje chybné zavedení fólie a upozorňuje uživatele, pokud k tomu dojde. Je-li zjištěno zablokování, přístroj automaticky obrátí jeho posuv na 1-2 sekund a pokusí se tak zablokování uvolnit. Tlačítko Obráceně se rozsvítí, když je aktivována funkce automatického obrácení chodu. Není-li zablokování zcela odstraněno, potom stiskněte a podržte tlačítko Obráceně a současně tahem vyjměte laminovací fólii z přístroje úplně. Jakmile je zablokování uvolněno, přístroj se vrátí k normálnímu chodu.
11. Po vysunutí může být laminovací fólie horká a měkká. Pro dosažení nejvyšší kvality a zabránění dalším zablokováním ihned fólii vyjměte. Umístěte fólii na rovný povrch, aby mohla vychladnout. Při manipulaci s horkou fólií buďte opatrní. Před započítím další laminace vždy vyjměte laminovaný dokument. Pro dosažení nejlepších výsledků a funkce použijte výstupní zásobník.
12. Vypnutí přístroje – pokud stisknete horní napájecí tlačítko, přístroj se přepne do režimu ochlazování. Topné jednotky se vypnou, avšak válečky se budou stále otáčet, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty, pak se úplně vypne. Tato funkce snižuje dlouhodobé opotřebování jednotky.

POTŘEBUJETE POMOC?

Dovolte našim odborníkům, aby vám pomohli s řešením.

Služby pro zákazníky... www.fellowes.com

Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce, kontaktujte telefonicky společnost Fellowes. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně obalu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení		
Řídicí panel nesvítí	Přístroj není zapnutý	Zapněte přístroj tlačítkem vzadu vedle vstupní přípojky a u nástěnné zásuvky		
Tlačítko Obráceně bliká červeně	Přístroj detekoval chybné podávání	Aktivované automatické obrácení		
Všechny LED kontrolky slabě blikají	Laminátor je přepnutý do režimu automatického vypnutí	Stiskněte libovolné tlačítko nebo vypněte a zapněte síťový vypínač pro opětné spuštění stroje		
Laminovací fólie neuzavřela dokument úplně	Dokument je pro laminaci asi příliš silný	Zkontrolujte, zda je správně zvolená průchozí tloušťka a proveďte průchod znovu		
	Nastavená teplota asi není správná	Zkontrolujte, zda je zvolená správná tloušťka fólie a nechejte projít přístrojem znovu		
Fólie je zvlněná nebo má bubliny	Nastavená teplota asi není správná	Zkontrolujte, zda je zvolená správná tloušťka fólie a nechejte projít přístrojem znovu		
Fólie zmizela v přístroji	Fólie je zablokována	Přístroj automaticky obrátí posuv dokumentu. Stiskněte a podržte tlačítko Obráceně a současně fólii tahem úplně vyjměte z přístroje.		
Uváznutí dokumentu	Fólie byla použita nejprve „otevřeným koncem“			
	Fólie nebyla na vstupu vystředěna			
	Fólie nebyla na vstupu rovně			
Byla použita prázdná fólie				
Fólie je po laminaci poškozena		Poškozené válečky nebo lepidlo je na válečkách	Pro testování a vyčištění váleček proveďte průchod čistících listů skrz přístroj	

UCHOVÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Vypnutí přístroje – pokud stisknete horní napájecí tlačítko, přístroj se přepne do režimu ochlazování. Topné jednotky se vypnou, avšak válečky se budou stále otáčet, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty, pak se úplně vypne. Tato funkce snižuje dlouhodobé opotřebování jednotky. Odpojte přístroj od nástěnné zásuvky. Vnějšík přístroje lze čistit vlhkým hadříkem. Pro čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani hořlaviny. Pro použití s přístrojem lze koupit čistící listy. Když je přístroj teplý – nechejte listy projet přístrojem pro odstranění jakýchkoli nánosů z váleček. Pro optimální výkon je doporučeno, aby se čistící listy se strojem pravidelně používaly. (Objednávkový kód čistícího listu #5320604).

PRODUCT REGISTRATION / WORLDWIDE WARRANTY

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti Fellowes. Navštivte stránky www.fellowes.com/register a zaregistrujte svůj výrobek a využijte výhod novinek o produktech, reakci a nabídek. Údaje o výrobku jsou uvedeny na typovém štítku na zadní či spodní straně zařízení.

Společnost Fellowes ručí za veškeré vady materiálu a zpracování všech částí laminátoru po dobu dvou let od data nákupu původním zákazníkem. Pokud bude k poruše kterékoliv části během záruční doby, jediným a výlučným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatné zacházení nebo neoprávněnou opravu. Jakákoliv domnělá záruka, včetně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, se tímto omezuje na příslušné záruční období, které je stanoveno výše. Společnost Fellowes nebude v žádném případě odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Toto záruka vám uděluje zvláštní zákonná práva. Můžete mít další zákonná práva, která se liší od této záruky. Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě zemí, ve kterých jsou omezení, výhrady nebo podmínky stanoveny místními předpisy. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace nebo využít služeb v rámci této záruky, obraťte se laskavě na společnost Fellowes nebo na jejího obchodního zástupce.

W.E.E.E.

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. V případě, že budete chtít zařízení zlikvidovat, laskavě postupujte podle Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)
Další informace o směrnici OEEZ naleznete na www.fellowes.com/WEEE



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810
Benelux: +31-(0)-13-458-0580
Deutschland: +49 (0)511 545489-0
France: +33 (0) 1 78 64 91 00
Italia: +39-071-730041
Polska: +48 (22) 205-21-10
España/Portugal: +34-91-748-05-01
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

Declaration of Conformity

Fellowes Ltd.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product model Calibre conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below harmonized European EN Standards:

Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013

EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN55014-2:1997+A1:2001+ A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:201

Year Affixed: 16

Itasca, Illinois, USA
July 1, 2016

John Fellowes



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • www.fellowes.com